

Nr. Crt.	Interval/ Stație/ Haltă/ Haltă de mișcare	Denumire mijloc fix	Degradări
1	Jilava	Clădire călători	Fisuri și crăpături haotice și înclinate, ce pornesc din fundații și merg până la acoperiș, crăpături la intersecția pereților dintre zona de clădire realizată inițial și cea executată ulterior Tencuieli parțial și zugrăveli în marea lor majoritate degradate Tâmplării deteriorate și neetanșe În zona de întâlnire a celor două zone cu planșee din materiale diferite există crăpături pronunțate în pereți Infiltrații de ape pluviale în tavane, precum și pardoseli degradate Astereala și șarpanta sunt putrezite din cauza infiltrațiilor de ape pluviale prin învelitoarea neetanșă, streășina acoperișului degradată, având unele locuri cu degradări pronunțate Jgheaburi și burlane parțial degradate Soclul prezintă degradări, trotuare în marea lor majoritate deteriorate Treptele intrărilor și platforma-betonată din fața clădirii, care este și peron pentru linia CF nr. 1 degradate, treptele intrărilor și platforma-pardoseală de sub copertină prezintă crăpături
		Clădire CED	Finisaje (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii) degradate în totalitate Scara de acces între etaje prezintă fisuri, treptele sunt ciobite Subsol inundat pe toată suprafața, stâlpul central de beton armat de la subsol este grav avariat, în special la partea inferioară Fisuri și crăpături haotice în pereți Tâmplării deteriorate și neetanșe, geamuri sparte Pardoseala din grupul sanitar de la etaj degradată în totalitate Învelitori și termoizolații degradate Trepte de acces în clădire degradate în totalitate, trotuare parțial deteriorate sau lipsă Platforma betonată din fața clădirii degradată
		Cazarmă+Dormitor și magazie scule	Finisaje (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii etc.) degradate în special pe zona casei de scară din spate, unde zidăria este vizibilă și în zona magaziiilor Tâmplării neetanșe și deteriorate Fisuri în zona soclului și bucăți de soclu dizlocate Degradări și în zona aticelor Fisuri și crăpături puternice Învelitori parțial degradate Trepte de acces în clădire parțial degradate, trotuare parțial deteriorate sau lipsă
		WC Public	Finisajele puțin deteriorate Pardoseală deteriorată și murdară Trotuar parțial degradat
		District 8+Locuință picher	Finisajele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii etc.) parțial degradate, în zona băii infiltrații puternice Tâmplării neetanșe și deteriorate Fisuri în zona soclului și bucăți de soclu dizlocate Degradări în zona aticelor, precum și la copertina de deasupra accesului principal Crăpături între pereți și tavane Învelitori degradate Trepte de acces în clădire parțial degradate, trotuare parțial deteriorate sau lipsă
		Paserelă km 8+484	Parapețele pietonale sunt ruginite, deteriorate, iar în unele zone lipseșc Lipsesc dispozitivele de acoperire a rosturilor Grinzile prefabricate prezintă zone de beton degradat și exfoliat

			<p>Elevațiile pilelor prezintă porțiuni cu beton distrus, erodat, degradări profunde pe zone destul de mari și armături corodate fără strat de acoperire. La toate pilele lipsește protecția anticorozivă</p> <p>Treptele și podestele scărilor sunt degradate, prezintă zone de beton distrus, lipsește protecția anticorozivă (culoare neuniformă a betonului, mătuiri, exfolieri) și armăturile sunt expuse și corodate. În zona de rezemare a grinzilor, pilele au fisuri și crăpături</p> <p>Lipsește protecția anticorozivă la toți stâlpii scărilor (culoare neuniformă a betonului, mătuiri, exfolieri). Elevațiile stâlpilor prezintă porțiuni cu beton distrus, erodat și degradat</p>
2	Vidra	Clădire călători	Structura pereților compromisă din cauza infiltrațiilor de apă, dizlocări ale zidăriei, fisuri și crăpături puternice
			Umiditate excesivă în pereți, igrasie, zone cu tencuială căzută, tavane și pardoseli degradate, grinzile metalice dintre bolțișoare sunt corodate
			Scările de acces în subsol deteriorate.
			Colțul dinspre N-E complet dislocat, crăpătura merge orizontal, în apropierea streășinii pe aproximativ jumătate de perete, pe fațada de nord și înclinat de sub streășină până în fundație pe fațada de est
			Tâmplării degradate și neetanșe, grilajele metalice de la accese și uși corodate și deformate
			Învelitoare corodată și neetanșă, infiltrații din precipitațiile atmosferice, astereală și șarpantă deteriorate, ștreășină cu degradări pronunțate, jigheaburile și burlanele deteriorate
		Trotuare, platforma de sub copertină și peronul aferent liniei CF nr.1 degradate	
		Clădire CED	Fisuri și crăpături haotice, finisaje (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii etc.) degradate, burlanele de scurgere crăpate, apa se scurge pe pereți
			Treptele scării dintre parter și etaj ciobite
			Trepte de acces degradate în totalitate, soclul degradat prezintă urme de umiditate excesivă, trotuare parțial degradate sau lipsă
	WC Public	Zugrăveli și tencuieli fisurate, deteriorate și căzute	
	Clădire coletărie	Zugrăveli și tencuieli fisurate, deteriorate și căzute, dizlocări ale zidăriei, acoperiș parțial prăbușit, pereți fisurați	
3	Mihai Bravu	Clădire călători	Degradări majore, ceea ce conduc la concluzia că pereții portanți și-au depășit capacitatea portantă. Crăpături în toate elementele componente ale structurii
			Pereții prezintă crăpături verticale și înclinate, descuamări ale betonului existent în pereți
			Plăcile din beton segregate, grinzi metalice corodate, pardoseli și scări degradate în totalitate
			Crăpături puternice înclinate în fațade, sub copertină, în buiandrugii golurilor, cu dizlocări în partea din dreapta a intrării în beci din soclu până la streășină
			Placaje la fațade degradate
			Tâmplării deteriorate și neetanșe
			Zugrăveli, vopsitorii, lambriuri degradate
			Învelitoare, astereală și șarpantă parțial degradate
			Soclul degradat, trotuare degradate sau lipsă
			Clădire CED
			Fisuri haotice în pereții, degradări datorate apelor pluviale
			Tâmplării metalice neetanșe și parțial deteriorate
			Finisaje (tencuielile, zugrăvelile și vopsitoriile) degradate
			Atice și burlane de scurgere a apelor pluviale degradate
			Învelitori și termoizolații degradate în totalitate, jigheaburi și burlane parțial deteriorate și lipsă
			Socurile, treptele și intrările din exterior în clădire, trotuarele, în marea lor majoritate degradate
		WC Public	Zidării dizlocate
			Finisaje (tencuieli și zugrăveli) degradate
			Învelitoare degradată
			Tâmplării distruse în totalitate
	Pardoseli degradate în totalitate		
	Trotuare degradate în totalitate		
	Cheu încărcare-descărcare	Betonul de la platforma degradat în totalitate	

4	Băneasa Giurgiu	Clădire călători+CED	Fisuri pe suprafețe mari, tencuieli căzute pe zone ample
			Acoperirea armăturii lipsă la stâlpii exteriori din beton pe o lungime de 1,00m, armătură corodată
			Acoperirea cu armătură lipsă la capetele grinzilor de acoperiș care ies în consolă, armătură ruginită
			Tâmplării degradate, geamuri lipsă
			Pardoselile degradate
			Învelitori degradate, burlane lipsă, protecția aticului lipsă
			Trotuare deteriorate sau lipsă, crăpături și dislocări rezultând infiltrații ale apelor pluviale chiar lângă fundații
		WC Public cu economat	Placa de acoperiș și învelitoarea degradate
			Infiltrații în tavan și pereți
			Cărămida cu goluri puternic afectată de alternanța îngheț-desgheț
			Tencuială exterioară și interioară fisurată, zone cu tencuială lipsă
		Cazarmă L+District km 47+200	Tencuieli fisurate pe suprafețe mari, zone cu tencuială căzută
			Pardoselile degradate
Tâmplării degradate			
Trotuare deteriorate sau lipsă			
Infiltrații din precipitații chiar lângă fundații, acestea prezintă tasări diferențiate. Acest lucru a determinat numeroase zone cu pereții din zidărie fisurați (fisuri de 1mm), sau chiar cu crăpături (fisuri de 5-8mm). Zone cu fisuri în peretele de cărămidă prelungite în fundație			
Învelitoarea se prezintă bine, dar scurgerile verticale aruncă apa lângă clădire pe trotuarele neetanșe, adică chiar lângă fundații.			
Magazie lemne+Cheu încărcare-descărcare	Magazia este de fapt o ruină, acoperiș căzut, cărămidă degradată		
	Pereții laterali ai cheului cu zone ample dislocate, rampa înierbată, dalele din beton rupte		
5	Daia	Clădire exploatare+CED	Fisuri pe suprafețe mari, tencuială căzută pe zone ample
			Peretele de la etaj, care desparte camera cu bateriile TTR de holul de acces din casa scării, prezintă o fisură/crăpătură cu deschidere 5mm
			Degradare gravă a tâmplăriei ferestrelor și ușilor, geamuri exterioare sparte
			Pardoseli interioare degradate
			Învelitoare degradată, protecția aticului pe fața orizontală superioară are tabla lipsă
			Terenul din jurul clădirii s-a tasat, datorită infiltrațiilor
			Trotuarele clădirii sunt într-o situație foarte gravă (crăpate, dislocate și prezintă ruperea betonului)
			Tasarea a antrenat și un stâlp metalic de sub copertina de la intrare, capătul superior al stâlpului s-a desprins din placa de beton ce trebuia să o susțină, care a rămas în consolă
		WC Public cu economat	Învelitoare degradată
			Infiltrații puternice pe tavan și pereți, tencuială fisurată sau lipsă
			Pereții laterali care maschează intrările au tencuiala căzută
		Cabină pază barieră km 56+210	Infiltrații puternice pe tavan și pereți, tencuială fisurată sau lipsă
			Pardoseli interioare degradate
Tâmplăria (uși și ferestre) deteriorată			
Trotuare deteriorate cu suprafețe lipsă, cu crăpături			
			Scurgerile verticale aruncă apa lângă clădire pe trotuarele neetanșe, lângă fundații
6	Frătești	Clădire călători	Fisuri pe suprafețe mari, tencuială căzută pe zone ample
			Stâlpii exteriori din beton armat, prezenți în axul 1 au, la bază lor, acoperirea armăturii lipsă
			Armătura longitudinală este corodată, la fel și etrierii rămași fără acoperire
			Capetele grinzilor de acoperiș care ies în consolă, prezintă și ele zone cu acoperirea armăturii lipsă
			Pardoseli interioare degradate
			Învelitoare degradată, burlane lipsă, protecția aticului pe fața orizontală superioară are tabla lipsă
			Trotuarele sunt într-o situație deplorabilă, crăpături, dislocări sau lipsă, infiltrații ale apelor pluviale lângă fundații
		WC Public	Tencuieli exterioare cu zone ample cu tencuiala căzută, lipsa tencuielii a favorizat pătrunderea apei din precipitații în golurile cărămizilor și prin înghețare a spart pereții cărămizii, afectând grav capacitatea de rezistență a zidului

			Tâmplărie (uși și ferestre) deteriorată
			Placa de acoperiș și învelitoarea degradate, infiltrații pe tavan și pereți
		Magazie lemne	Tencuieli exterioare cu zone ample cu tencuiala căzută
			Tâmplărie (uși și ferestre) deteriorată
			Învelitoare în mare parte distrusă, zone lipsă, elemente de lemn putrezite
			Trotuare deteriorate cu suprafețe lipsă, cu crăpături
7	Giurgiu Nord	Clădire călători	Tencuială căzută pe pereți și pe planșeul de peste subsol, fisuri în pereți
			Placa de beton peste subsol cu armătura fără stratul de acoperire, cu zone extinse de rugină
			Infiltrații și igrasie în subsol
			Instalațiile din subsolul în bună parte degradate, nefuncționale, sau într-un proces de funcționare de avarie
			Pardoseli interioare degradate
			Elementele de lemn ale șarpantei nu sunt ignifugate și nici protejate contra insectelor. Sunt elemente de șarpantă lipsă. Pe astereală sunt prezente și urme de infiltrații pluviale care însă nu par a fi recente
			Trotuare degradate, permițând infiltrații pluviale lângă pereții construcției
		Locuință picher km 63+625	Rosturile dintre dale trotuarului nu sunt etanșezate
		Magazie km 63+510	Învelitoarea nu are burlane, apa pluvială fiind evacuată lângă fundații
			Tavanul tencuit prezintă degradări, fisuri, tencuială desprinsă
			Pardoseala deteriorată
			Tâmplărie degradată
			Zidăria prezintă tencuiala exterioară căzută pe zone restrânse
			Nu există trotuar perimetral etanș în jurul construcției
		Magazie km 63+515	Învelitoarea nu are burlane, apa pluvială fiind evacuată lângă fundații
			Tavanul tencuit prezintă degradări, fisuri, tencuială desprinsă
			Pardoseala lipsă
			Tâmplărie degradată sau lipsă
			Zidăria prezintă tencuiala exterioară căzută pe zone restrânse
			Nu există trotuar perimetral etanș în jurul construcției
		Magazie km 63+525	Aspect general de construcție provizorie
			Pereții noi din zidărie din BCA nu au legătură structurală cu pereții existenți la care sunt cuplați
		Magazie km 63+600	Învelitoarea nu are burlane, apa pluvială fiind evacuată lângă fundații
			Tavanul tencuit prezintă degradări, fisuri, tencuială desprinsă
			Pardoseala deteriorată
			Tâmplărie degradată
			Zidăria prezintă tencuiala exterioară căzută pe zone restrânse
			Nu există trotuar perimetral etanș în jurul construcției
		Magazie km 63+825	Învelitoarea nu are burlane, apa pluvială fiind evacuată lângă fundații
			Tavanul tencuit prezintă degradări, fisuri, tencuială desprinsă
			Pardoseala deteriorată
			Tâmplărie degradată
			Zidăria prezintă tencuiala exterioară căzută pe zone restrânse
			Nu există trotuar perimetral etanș în jurul construcției
			Soclul clădirii degradat pe zone importante
		Clădire coletărie și mesagerie+Cheu încărcare-descărcare	Învelitoarea nu are burlane, apa pluvială fiind evacuată lângă fundații, învelitoare parțial lipsă și în rest integral degradată
			Structura din beton armat a acoperișului compromisă. Betonul armat din grinzi și pane, pe zone ample, desprins de armătură datorită fenomenului îngheț-desgheț care fisurează betonul, permițând ruginirea armăturii. Prin ruginire armătura își mărește volumul și betonul crapă
			Pereții din cărămidă au tencuială degradată cu fisuri puternice care se extind și în fundații

			Tavanul tencuit prezintă degradări, fisuri, tencuială desprinsă
			Pardoseala deteriorată
			Tâmplărie degradată
			Zidăria prezintă tencuiala exterioară căzută pe zone restrânse
			Nu există trotuar perimetral etanș în jurul construcției
		Magazie atelier SCB km 63+584	Evacuarea apei lângă fundații
			Tasări ale fundațiilor
			Porțiuni însemnate cu soclul deteriorat, pe exterior
			Finisaje ale pereților exteriori deteriorate, cu zone de tencuială fisurată
			Tavane cu tencuială fisurată
			Tâmplărie degradată
			Trotuarul din dale de beton neetanș
		Clădire remiză PSI	Învelitoarea nu are burlane, apa pluvială fiind evacuată lângă fundații, învelitoare parțial lipsă și în rest integral degradată
			Porțiuni însemnate cu soclul deteriorat, pe exterior
			Finisaje ale pereților exteriori deteriorate, cu zone de tencuială fisurată
			Tâmplărie degradată
			Trotuarul din dale de beton neetanș
		Cabină acari	Învelitoarea prezintă degradări, cu țiglă lipsă, nu are jgeaburi și nici burlane de scurgere, evacuarea apei se face lângă fundații
			Porțiuni însemnate cu soclul deteriorat, pe exterior
			Finisaje ale pereților exteriori deteriorate, cu zone de tencuială fisurată
			Tâmplărie degradată
			Trotuarul din dale de beton neetanș
			Copertina de peste intrare deteriorată
		Cabină coloană manevră nr. 1	Învelitoarea nu are jgeaburi și burlane de scurgere, evacuarea apei se face lângă fundații
			Tavanul tencuit prezintă degradări, fisuri, tencuială desprinsă
			Finisaje ale pereților exteriori deteriorate, cu zone de tencuială fisurată
			Tâmplărie degradată
			Trotuarul din dale de beton neetanș
		WC Public	Învelitoarea nu are burlane, apa pluvială fiind evacuată lângă fundații, învelitoare parțial lipsă și în rest integral degradată
			Porțiuni însemnate cu soclul deteriorat, pe exterior
			Finisaje ale pereților exteriori deteriorate, cu zone de tencuială fisurată
			Tâmplărie degradată
			Trotuarul din dale de beton neetanș
8	București Progresu	Clădire călători km 5+750	Fisuri haotice în pereți, planșee și în bolțile de la intrare, crăpături, tencuieli, finisaje și zugrăveli parțial degradate, umiditate excesivă pe pereți și tavane
			Tâmplării deteriorate și neetanșe
			Astereala și șarpanta degradate parțial prin putrezire din cauza infiltrațiilor, streășina acoperișului parțial degradată, cu unele locuri cu degradări pronunțate
			Burlanele de scurgere a apelor pluviale de pe acoperiș degradate
			Trotuarele în marea lor majoritate degradate, treptele de acces în clădire parțial deteriorate, platforma copertinei și peronul aferent liniei CF nr. 1 degradate
			Tasări diferențiate la stâlpii copertinei, stâlpi degradați datorită umezelii excesive
		WC Public	Tencuieli degradate pe zone mari, lăsând vizibilă zidăria, zugrăveli și vopsitorii degradate
			Plafoane, pereți și pardoseli degradate din umiditate
			Zugrăvelile, tencuielile, vopsitoriile, parțial placările cu faianță, tâmplăriile, pardoselile și obiectele sanitare degradate
			Soclul cu zone degradate, trotuarul lipsește parțial

	Cazarmă	Învelitoare deteriorată
		Infiltrații pe fațadă, cauzând căderea tencuielii pe o zonă mică
		Fisuri în perete la partea de jos, dizlocarea soclului și ușoare fisuri în trotuar
	Cabină acari nr. 1	Tâmplării neetanșe și deteriorate
		Zugrăveală ușor deteriorată
		Pardoseală uzată
		Trotuar parțial deteliorat
	Cabină acari nr. 3	Placaj ceramic degradat în unele zone
		Tamplăria de la o fereastră lipsește
Zugravela și pardoseala deteriorate		