



Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad

CONTRACT 134/29.12.2015

Autoritatea Contractanta : Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A.
Contractant : Consis Proiect SRL

**EXPERTIZĂ TEHNICĂ
PODET, KM 6+387**



BORDEROU

1. Raport expertiză tehnică podeț
2. Anexă foto
3. Plan releeu



Dr.ing. Ionuț Radu RĂCĂNEL

Expert tehnic, atestat Seria U nr.08876/15.11.2011

Şoseaua Colentina nr.16, bl.B3, et.8, apt.67

Sector 2 Bucureşti, 021177

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

PODEȚ Km 6+387 linia CF 218 Timișoara-Arad



1. GENERALITĂȚI

Lucrarea care face obiectul prezentei expertize tehnice este un podeț dalat amplasat pe linia de cale ferată electrificată 218 Timișoara - Arad, între stațiile Timișoara Nord și Ronaț, la km 6+387, la intrare în stația Ronaț, asigurând traversarea căii ferate peste Valea Beregsăul Vechi. Adiacent podețului (infrastructurile sunt joantine) există un pod GIPCS, care este amplasat la km 6+386 pe linia CF 133 Timișoara - Cenad. Având în vedere proximitatea celor două structuri, se va expertiza starea tehnică a ambelor structuri (FOTO 1 – Anexa 1).

Pe zona analizată calea ferată este situată în aliniament și palier. Anul construcției podețului dalat este 1973, fiind executată de către "Şantier Poduri Timișoara". Anul construcției și executantul podului GIPCS nu poate fi identificat.

PODEȚ DALAT DIN BETON ARMAT

Podețul CF este de tip dală din beton armat cu infrastructuri din beton simplu, cu lumina Lu=3.00m și lungimea în sens transversal căii de 4.75m. Racordarea cu terasamentul se face cu aripi monolite din beton. Podețul are parapete din beton. Calea pe podeț este alcătuită din traverse de beton cu shină tip S60.

POD METALIC GIPCS

Suprastructura podului CF constă într-un tablier independent, simplu rezemat, realizat în soluția GIPCS, având deschiderea de 6.34m. Tablierul este alcătuit din două



grinzi principale cu inimă plină legate între ele prin cadre transversale și prevăzute la partea inferioară cu sistem de contravântuire. Cadrele transversale au secțiunea alcătuită din profile cornier îmbinate cu nituri. Îmbinările elementelor structurale sunt realizate tot cu ajutorul niturilor. Infrastructura podului constă în două culee din beton, cu fundații directe conform schemei întocmite de Secția L4 Timișoara (Dispoziție Generală neactualizată). Racordarea podului cu terasamentul este realizată cu aripi monolite din beton care au fost modificate ulterior pentru a se asigura trecerea de pe terasamentul CF pe trotuarul de serviciu al podului. Rezemarea suprastructurii pe elementele de infrastructură este realizată prin intermediul aparatelor de rezem din oțel turnat. Calea pe pod a fost realizată cu prindere directă a traverselor de lemn de grinziile tablierului. Pe toată lungimea podului nu sunt montate contrașine.

În amplasament sunt trotuare independente, între structuri (din beton) și alăturat tablierului metalic (trotuar metalic).

Pe zona aferentă podului albia raului nu este amenajată.

2. DOCUMENTE CONSULTATE ȘI CONSTATĂRI DIN ANALIZA LOR

În vederea întocmirii prezentului raport de expertiză tehnică s-a avut la dispoziție, în vederea consultării și analizei, următoarele documente:

- 2.1 Copie după fișa podețului de la Secția L4 Timișoara;
- 2.2 Copie după schema generală a podului (Dispoziție Generală neactualizată);
- 2.3 Copie după relevul întocmit în urma vizitei făcută în teren.

Toate documentele au fost puse la dispoziție de către S.C.CONYSIS PROIECT.

2.1 Elemente extrase din fișa podețului dalat

Elementele tehnice generale ale podețului dalat, aşa cum reies din fișa tehnică întocmită de Secția L4 Timișoara, sunt prezentate în continuare.

- a) Podețul este amplasat pe linia de cale ferată electrificată 218 Timisoara-Arad, între stațiile Timișoara și Ronaț, la km 6+387, la intrare în stația Ronaț;
- b) Lungimea totală a podețului (în sens transversal) este $L=4.75m$;
- c) Lumina: $L_u=3.00$;
- d) Tipul structurii: dală din beton armat, cu infrastructuri din beton simplu;
- e) Înălțimea liberă sub grinzi până la radier: 2.76m (măsurat în teren 1.95m);
- f) Poziția căii în raport cu grinziile principale și pantă: palier ;

- g) Poziția axei podului în raport cu axa albiei: normală;
- h) Poziția axei podului, în plan: aliniament;
- i) Materialul de construcție: pentru suprastructură, beton armat, iar pentru elementele de infrastructură, beton simplu;
- j) Anul de construcție și unitatea constructoare: 1973, Șantier Poduri Timișoara;
- k) Numărul liniilor de pe podeț și numărul liniilor pentru care este construit podețul: una;
- l) Tipul șinelor de pe pod: tip 60;
- m) Natura terenului de fundare: Prafuri argilo-nisipoase, cota de fundare -5.90m;

Pentru structura de pe linia secundară nu se găsesc date în fișa lucrării de la Secția L4 Timișoara.

2.2 Elemente extrase din copia după schema generală a podului

Conform schemei generale a podețului se poate identifica cota de fundare pentru elementele de infrastructură (fundație podeț și aripă) -5.90, respectiv -5.45, de la NST. Se pot identifica dimensiuni generale ale acestora (lumina între fundațiile infrastructurilor 2.00m, înălțimea liberă sub podeț 1.95m, lățimea culenei 4.75m etc...). Cota de fundare pentru podul de pe linia 133 este aceeași ca și a podețului, -5.90m, iar lățimea culenei este de 4.65m.

2.3 Elemente extrase din documentul "Raport vizitare obiectiv"

Vizitarea structurilor s-a efectuat în data de 31.10.2015 și a avut drept scop realizarea relevașului acestora pentru obținerea datelor referitoare la alcătuirea și dimensiunile structurii, precum și identificarea stării tehnice a elementelor structurale și prinderilor acestora.

La data vizitei circulația pe amplasamentul podețului și podului se desfășura normal, fără restricție de viteză. Cu prilejul vizitei au fost constatate următoarele:

- **Podeț dalat din beton armat** (FOTO 2, 3 și 4 – Anexa 1)
 - Podețul asigură traversarea unei linii de cale ferată electrificată;
 - Calea pe podeț este realizată cu traverse din beton;
 - Parapetul din beton de la podeț prezintă defecte de față văzută, fisuri;

- Între cele două linii CF sunt amplasate cabluri ale căror protecții sunt într-un stadiu avansat de degradare;
- Sunt cabluri și țevi metalice și din polietilenă, amplasate pe timpanul podețului;
- Lungimea podețului este de 4.70m;
- Înălțimea liberă în podeț este de 1.95m;
- La intrados, dala de beton prezintă fisurări, infiltrări, faintări și calcefieri, armături la vedere;
- În zonele de capăt (timpane), dala de beton prezintă segregări mai adânci cu armaturi ruginite, parțial vizibile și urme de mușchi;
- Racordarea cu terasamentul se face cu aripi monolite din beton, care sunt acoperite cu mușchi și vegetație;
- Pentru asigurarea stabilității prismei de piatră spartă, în lungul liniei, pe zona podețului sunt amplasate traverse de beton;
- Ambele grinzi din beton (grinda "T" și cea dreptunghiulară) dintre cele 2 structuri (pod și podeț) se află într-un stadiu avansat de degradare (armături la vedere, segregări, dislocări ale stratului de acoperire pe suprafețe mari, fisurări de dimensiuni mari etc...).

- ***Pod metalic gipcs:***

La calea pe pod

- Podul asigură traversarea unei linii de cale ferată electrificată;
- Calea pe pod este realizată clasic, cu traverse de lemn rezemate pe tălpile superioare ale grinzelor principale și se prezintă cu defecte obișnuite: traverse crăpate, chertate defectuos

La suprastructura (FOTO 6, 7 și 8 – Anexa 1)

- Suprastructura constă într-un tablier cu o deschidere, simplu rezemat care susține o cale ferată simplă;
- Tipul tablierelor: grinzi cu inima plină cale sus (GIPCS);
- Prinderile și îmbinările de montaj sunt realizate cu nituri;
- Elementele structurale metalice prezintă un grad avansat de coroziune pe toată lungimea podului. Platbandele metalice care compun secțiunile elementelor

principale de rezistență (grinzi principale și antretoazele-cadrele transversale), precum și guseele, prezintă pe anumite zone exfolieri puternice ale materialului, în special pe zona reazemelor;

- Elementele componente ale sistemului de contravântuire și cele ale consolelor de trotuar, precum și parapeții metalici sunt de asemenea degradate din cauza fenomenului de coroziune;
- La majoritatea îmbinărilor cu nituri procesul de coroziune foarte accentuat a condus la degradarea capetelor de nit;
- Dulapii metalici care formează podina trotuarului nu lipsesc, dar sunt degradați (rezintă zone mari de coroziune);
- Nu au fost constatate deformări semnificative la elementele structurii de rezistență ale tablierelor.

La infrastructură (FOTO 5 – Anexa 1)

- Infrastructura e alcătuită din două culee din beton armat;
 - Culeele prezintă fisuri la cuzineți, bancheta cuzineților, zidul de gardă, zidurile întoarse și elevații. Tencuiala este căzută, iar pe alocuri betonul este degradat în profunzime;
 - Racordarea cu terasamentul este realizată cu aripi monolite din beton, care sunt supraînălțate (insuficient) cu beton pentru asigurarea stabilității terasamentulu și prismului de piatră spartă; aripile sunt acoperite parțial de vegetație și prezintă segregări și mușchi pe supafețe mari.
-
- ***Albia în zona podului /podețului (FOTO 4, 9 și 10 – Anexa 1)***
 - La data vizitei în amplasament în secțiunea podețului/podului băltea apă (aproximativ 20cm);
 - Pe zona podețului/podului albia este colmatată cu piatră spartă și vegetație;
 - Albia, prezintă atât amonte cât și aval, vegetație abundenta pe toată lungimea acesteia.

3. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

În urma analizării documentelor avute la dispoziție, a constatărilor făcute cu prilejul vizitei din data de 31.10.2015 se pot formula următoarele concluzii:

Având în vedere cele prezentate mai sus, și faptul că structurile existente au fost proiectate și executate în baza normelor vechi existente la acea dată și nu mai corespund din punct de vedere al condițiilor de durabilitate, în continuare vor fi prezentate două soluții pentru exploatarea viitoare în condiții de maximă siguranță a structurilor:

Soluția 1

În această soluție, podețul va fi consolidat astfel:

- se vor executa lucrări de curățare și decolmatare la interiorul podețului;
- se vor realiza reparații, inclusiv prin cămașuire dacă va fi cazul, ale elementelor de beton degradate;
- hidroizolația se va reface în totalitate având în vedere infiltratiile ce pot fi observate atât în zonele rosturilor, cât și în alte zone, la intrados;
- se vor repăra și supraînălța racordările podețului cu terasamentul, pereate;
- se va curăța albia atât amonte cât și aval de podeț și se va asigura scurgerea corespunzătoare a apelor pe zona podețului;
- se va executa un pereu la interior, pe toată lungimea podețului.

În ceea ce privește podul, se propune următoarea soluție de consolidare:

- se va face o revizie a tablierului metalic. Se recomandă să se utilizeze sablarea pentru curățarea suprafețelor metalice de murdărie, rugină și vopsea, atât pentru depistarea cu ușurință a defectiunilor cât și pentru repararea acestora și realizarea ulterioară a unei protecții anticorozive. Se va organiza evidența defectiunilor depistate astfel încât să se poată reconstituи tipul defectului (fisură, plagă, punct de rugină, nit distrus prin coroziune etc...), poziția defectului pe elementul structural, poziția în structură a acestuia și aprecierea gravitației efectului (reducerea secțiunii prin coroziune, prin fisurare, etc). Se vor executa remedierea defectelor depistate la structura metalică conform specificațiilor din proiect și a caietului de sarcini. Se vor executa lucrări de consolidare la elementele de rezistență ale tablierului metalic, pentru a corespunde convoiului de calcul actual;
- se vor curăța, se vor completa și se vor unge aparatelor de reazem și se va reașeza tablierul corect pe reazeme;



- se vor demola și reface toate elementele din beton care se află într-un stadiu avansat de degradare;
- se vor face reparații, prin cămășuire dacă va fi cazul, ale suprafețelor de beton degradate ale infrastructurilor existente;
- se va reface hidroizolația și sistemul drenant din spatele culeelor;
- se vor reface racordările cu terasamentul astfel încât să poată să susțină înălțimea prismului de piatră spartă;
- se va curăța albia pe zona podului (atât amonte și aval de pod);
- se va executa un pereu la interior, ce se va racorda la albie, aval și amonte de pod.

Soluția 2

Soluția constă în realizarea unor structuri noi, soluția de realizare și dimensiunile fiind stabilite de către proiectant, în funcție de rezultatele calculelor hidraulice și a studiilor topografice și geotehnic efectuate în amplasament.

Adoptarea soluției optime se va face în baza unor studii topografice, geotehnice și hidraulice, precum și pe baza unei analize cost-beneficiu bine fundamentate, având în vedere și necesitățile de dezvoltare a liniei.

Având în vedere că adoptarea soluției 1 presupune lucrări complexe de reparații atât la structurile podului și podețului cât și la terasamente și albie, se apreciază că din punct de vedere finanțier soluția 1 va conduce la costuri mai mari.

În consecință se recomanda adoptarea soluției 2.

PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ A STRUCTURII

Până la aplicarea uneia dintre cele două soluții este necesară punerea în siguranță a structurilor. În acest scop se propun următoarele:

- se va face în termen revizia tablierului metalic;
- se vor executa lucrări de asigurare a scurgerii apelor din amplasamentul podețului și podului, prin decolmatarea și calibrarea provizorie a albiei, amonte și aval;
- se va asigura stabilitatea prismului de piatră spartă la capetele podețului/podului, inclusiv prin refacerea sau completarea provizorie a racordărilor cu terasamentul.



"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ – TIMIŞOARA – ARAD"

Pe toată durata de timp necesară punerii în siguranță a structurilor, respectiv până la realizarea soluției alese, structurile vor fi ținute sub observație cu accent pe observarea comportării în termeni de deplasări și evoluția degradărilor constatate.

Prezenta expertiză tehnică este valabilă 2 ani de la data elaborării ei în următoarele condiții:

- nu a avut loc nici un eveniment seismic major (cutremur cu magnitudinea peste 7);
- nu au avut loc calamități naturale (inundații);
- nu au existat transporturi cu încărcări pe osie ce exced valorile considerate la proiectare;
- dinamica evoluției defectelor constatate nu înrăutățesc starea tehnică a structurilor.

Expert Tehnic atestat M.L.P.A.T.

Dr.ing. Ionuț Radu RĂCANEL





Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad

CONTRACT 134/29.12.2015

Autoritatea Contractanta : Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A.
Contractant : Consis Proiect SRL

EXPERTIZĂ TEHNICĂ
ANEXA 1 – FOTO PODEȚ KM 6+387



a) Vedere spre Arad



b) Vedere spre Timișoara

FOTO 1. Vedere amplasament

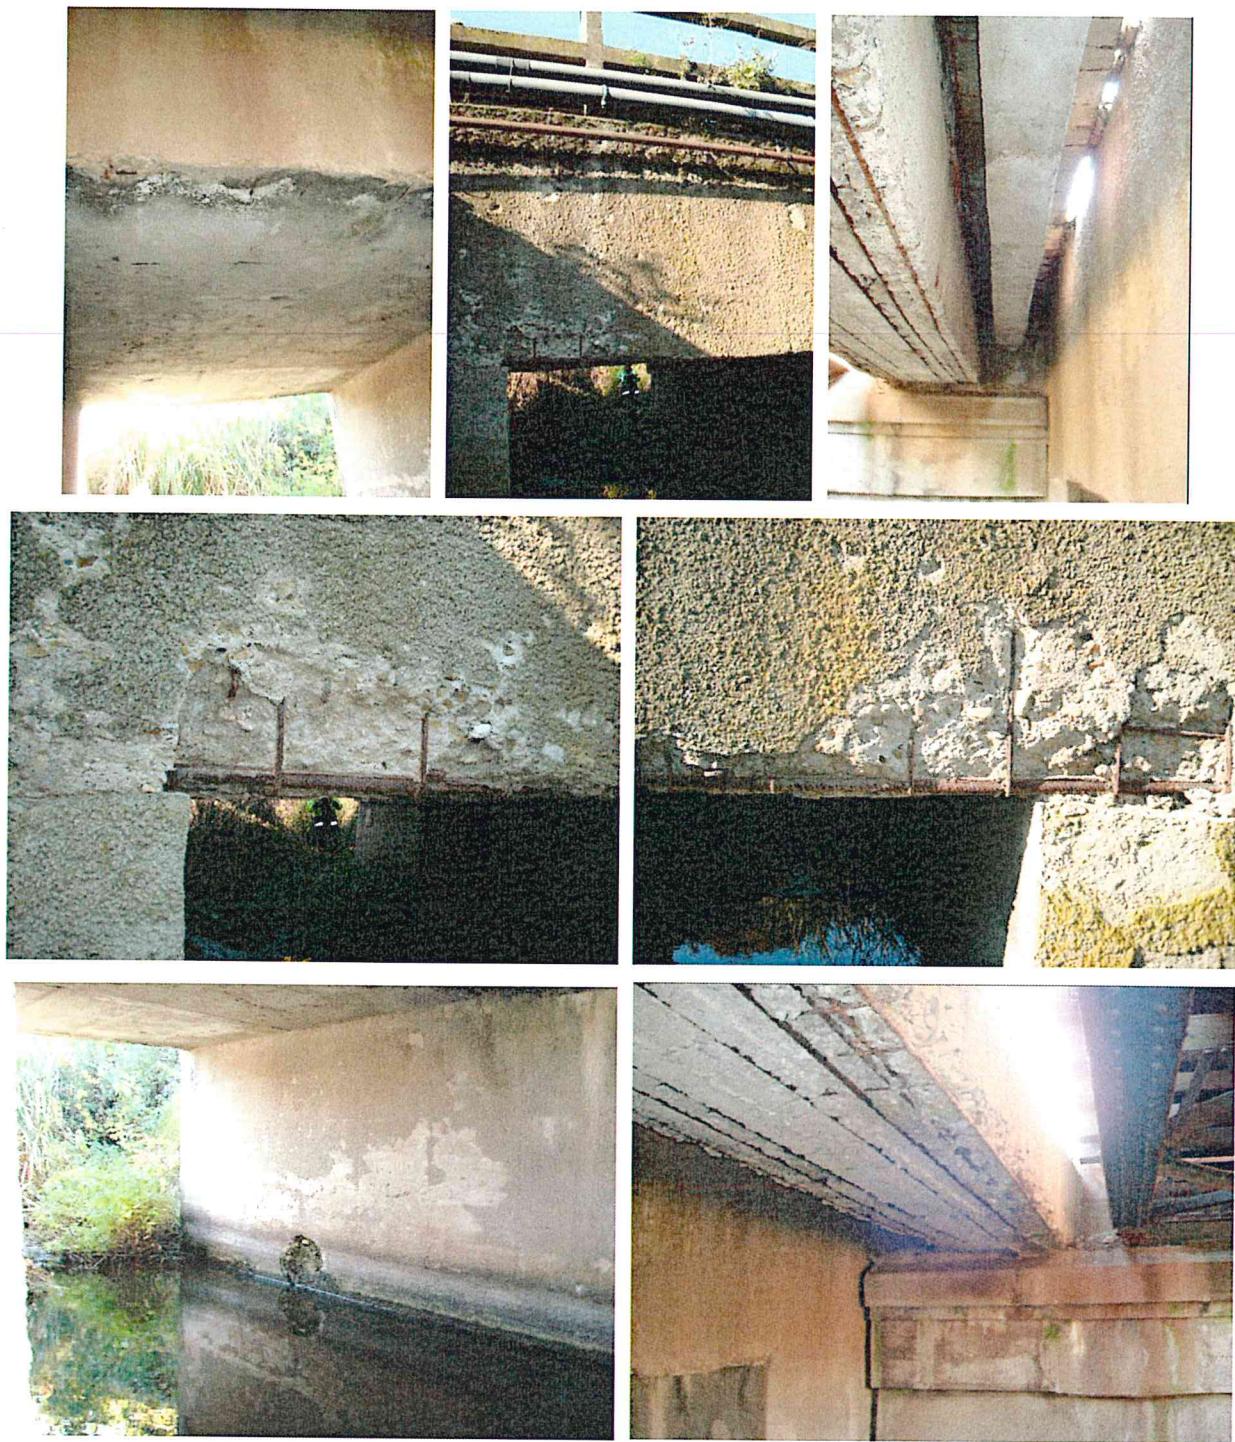


FOTO 2. Degradări ale structurii podețului dalat



FOTO 3. Aspectul racordărilor podețului dalat cu terasamentul



FOTO 4. Aspectul albiei în podețul dalat



FOTO 5. Degradări ale infrastructurilor
podului și racordările cu
terasamentul



FOTO 6. Zone corodate la elementele grinzelor principale



FOTO 7. Zone corodate la elementele contravântuirilor

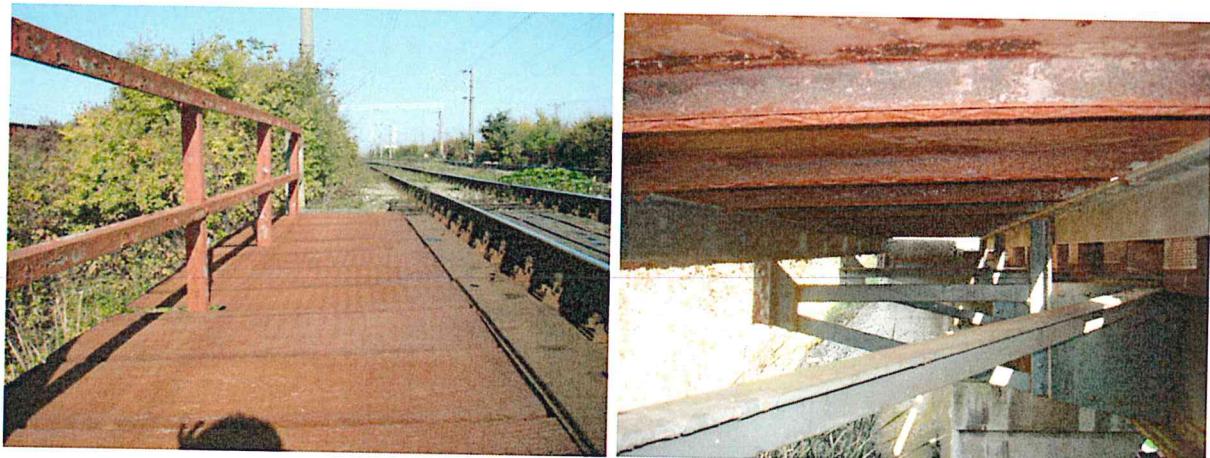


FOTO 8. Elemente de trotuar cu zone corodate



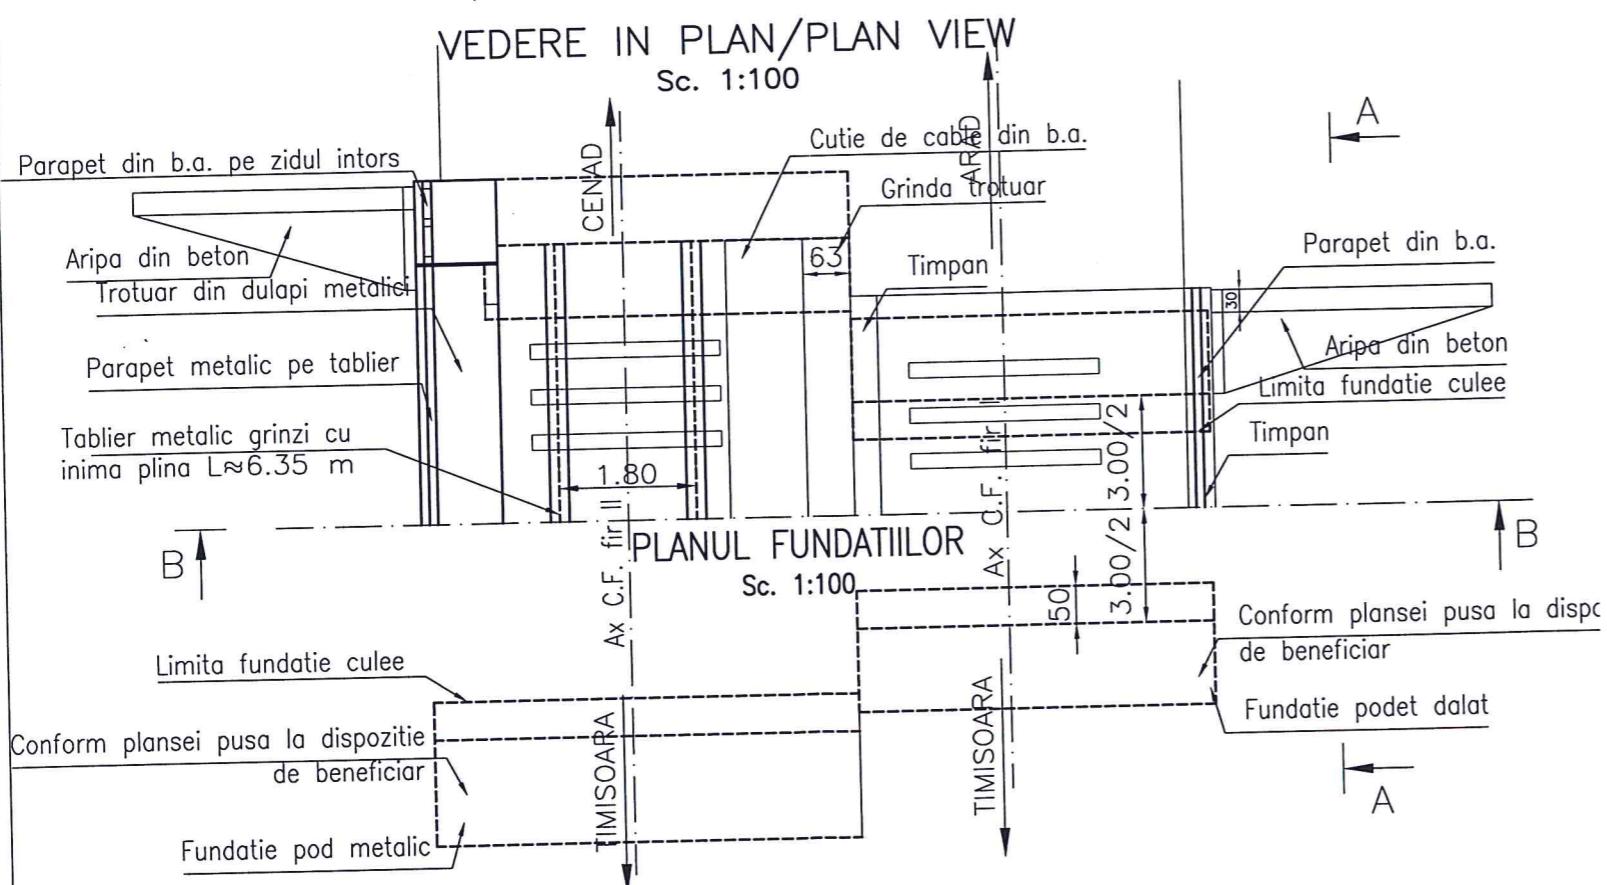


FOTO 9. Aspectul albiei sub pod



FOTO 10. Aspectul albiei amonte și aval de calea ferată

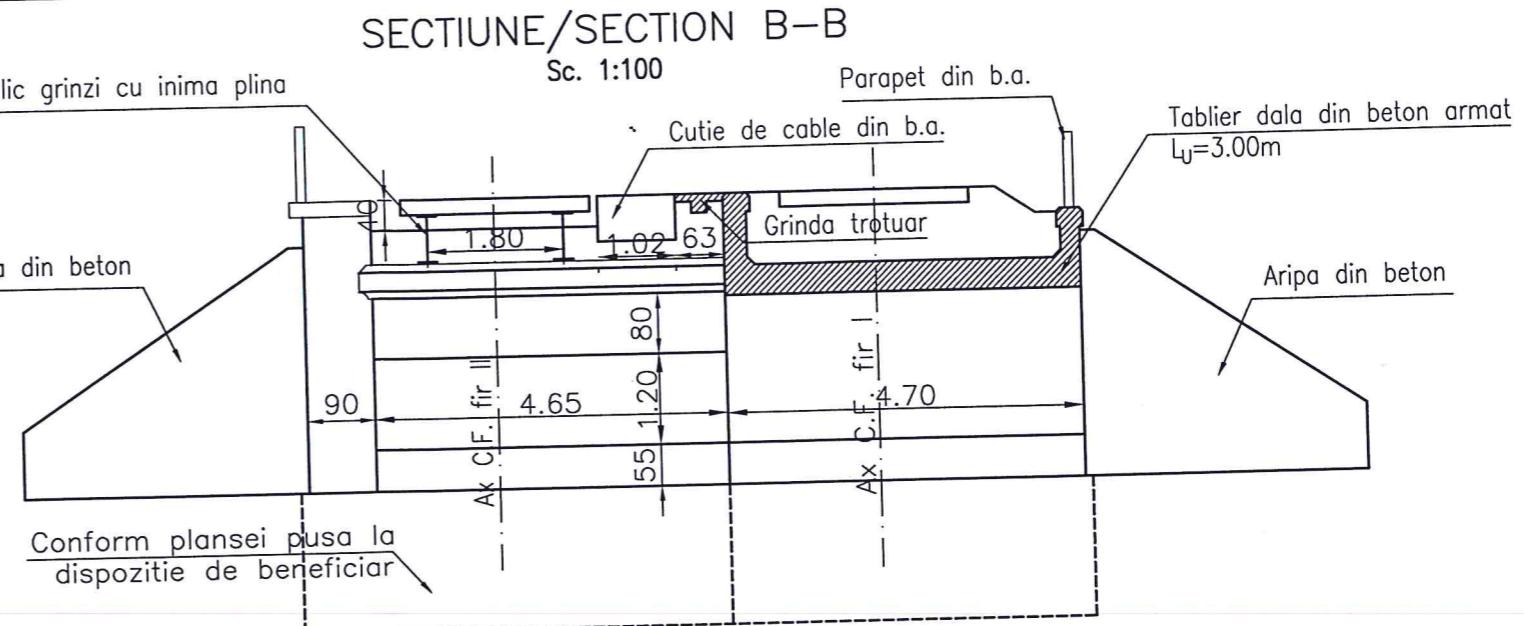

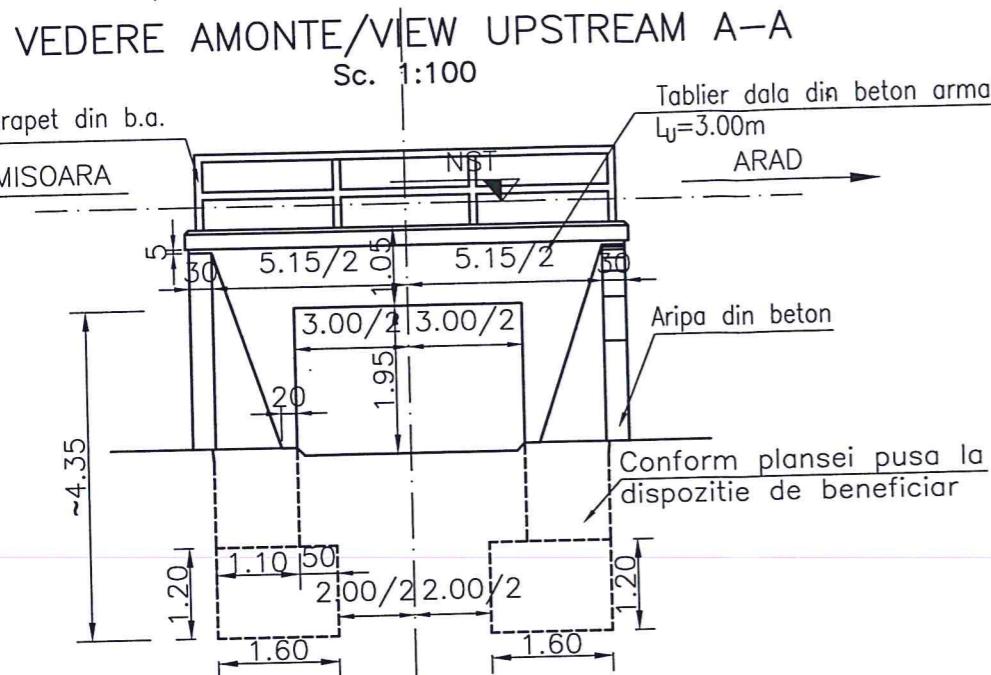

OBSERVATII

- culelele ambelor fire au segregari si urme de infiltratii si prezinta zone acoperite de muschi;
- dislocari la culeea 2 fir I si fisuri in bancheta;
- suprastructura fir I prezinta segregari, urme de infiltratii, armaturi la vedere, corodate;
- suprastructura fir II (metalica) are vopsea exfoliată, rugina pe talpile inferioare;
- piatra sparta este cazuta in albie peste timpane.
- in albie, amonte si aval este crescuta vegetatie.

OBSERVATIONS

- the abutments have segregations, infiltrations traces and moss areas;
- there are dislocations at the abutment no.2 track 1, and fissures in the sitting beam;
- the superstructure for track 1 has segregations, infiltrations traces, visibles corroded steel bars;
- the steel superstructure of track 2 is corroded, the rust is visible on the bottom plates;
- the crushed stone is falling down in the river bed over the tympanum;
- there is vegetation in the river bed;

BENEFICIAR / BENEFICIARY
COMPANIA NAȚIONALĂ
DE CĂI FERATE "CFR" SA

C					
B					
A					
Indice / Index	Data / Date	Modificarea / Modification	Proiectat / Designed	Verificat / Verified	Sef Proiect/ Project Manager

DENUMIREA LUCRĂRII / PROJECT TITLE
STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ - TIMIŞOARA - ARAD
FEASIBILITY STUDY FOR MODERNIZATION OF THE RAILWAY LINE CARANSEBES - TIMISOARA - ARAD

PROIECTANT GENERAL / GENERAL DESIGNER

CONSID PROJECT
R.C.:J40/3940/1995

Proiectat / Designed	Numele / Name	Semnătura / Signature	Proiectat/Designed	Numele / Name	Semnătura /Signature
NICOLAE TURCU			NICOLAE TURCU		
NICOLETA FLORIAN			NICOLETA FLORIAN		
CATALIN SERBAN			CATALIN SERBAN		

DENUMIREA DESENULUI / DRAWING TITLE
RELEVEU PODET KM 6+387
CULVERT SURVEY KM 6+387

Proiect Nr./ Project No	Faza / Phase	Scara/Scale	Data / Date	Codificare Planșă/Drawing Codification
1562/2015	SF / FS	1:100	01/17	S F F 3 0 5 P D 2 6 0 0 4 0