



COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” - S.A.
SUCURSALA REGIONALA DE CĂI FERATE CRAIOVA
Registrul Comerțului J16/1063/2003, CUI:15603417
B-dul. Decebal nr. 1, CRAIOVA, ROMÂNIA, Cod poștal 200646
Tel:0351-403201, Fax : 0351-403202, CFR 92-123000
www.cfr.ro.

SR EN ISO 9001:2015 Certificat SMC Nr. 301
SR EN ISO 14001:2005 Certificat SMM Nr. 114

Cod F5.

Divizia Linii

Serviciul Lucrari de Arta si Terasamente

Nr.22/3/473/24.08.2023

Handwritten signature

Catre

Divizia Investitii

Serviciul Pregatire Verificare Tehnica Proiecte

Referitor: act nr. 132/583/07.08.2023

In completarea actului nr. 22/3/447/17.08.2023 va transmitem, atasat, situatia punctelor periculoase aferenta liniei 101 km 95+000-250+000 si liniei 203 km 292+015-367+577.

Sef Divizie

Radu FETOIU

Handwritten signature of Radu FETOIU



SUC. REGIONALĂ C.F. CRAIOVA
DIVIZIA INVESTIȚII
UNITATE MANAGEMENT PROIECTE

Nr. 135/22/24.08.2023

Handwritten note: Evidența SF electrică conținută în anexa 24.08.2023

SUC. REGIONALĂ C.F. CRAIOVA
DIVIZIA INVESTIȚII
SERVICIUL VERIFICARE
TEHNICĂ PROIECTE

Nr. 132/689/24.08.2023

Red: Camelia Scarlat
Nr. ex:1

Handwritten signature


**Situația punctelor periculoase
 linia 101 km. 95+000-200+000**

Nr. crt.	Linia	Poz. Km.	Între stațiile	Cauza	Natura	Categ.	Cu/fără pază	Responsabili cu supravegherea	Obs.
1	101	km. 99+523	Stația Golești	Defecte tablier la pod km. 99+523.	6	I	Fără	D 1 Golești Voica Marin - S.E. Crăciun Augustin - R.C. Drăgan Marius - R.C.	RV=30km/h km. 99+500 - 99+550
2	101	km. 146+267	Stolnici-Hîrsești	Eroziune beton pilă pod km. 146+267.	6	I	Fără	D 4 Costești Voicu Gabriel - S.E. Lițiu Virgil - R.C.	LV=30km/h km. 146+100-146+642
3	101	km. 155+740-155+770	Stația Corbu	Alunecare terasament.	3	II	Fără	D 4 Costești Popa Păun - S.E. Badea Ion - R.C.	
4	101	km. 169+800-169+900	Potcoava - Bălteni	Pungă de balast; teren instabil.	3	I	Fără	D 8 Slatina Florea Ilie - S.E. Costache Marian - R.C.	LV=30km/h km. 169+800 - 169+900
5	101	km. 173+950-174+000	Potcoava - Bălteni	Pungă de balast; teren instabil.	3	I	Fără	D 8 Slatina Florea Ilie - S.E. Costache Marian - R.C.	
6	101	km. 177+500-177+600	Bălteni - Recea	Pungă de balast; teren instabil.	3	I	Fără	D 8 Slatina Florea Ilie - S.E. Costache Marian - R.C.	
7	101	km. 194+450-194+550	St. Milcov	Pungă de balast; teren instabil.	3	I	Fără	D 8 Slatina Florea Ilie - S.E. Vlad Ilie - R.C.	

SECȚIA L1 PITEȘTI

Sef Secție

Adrian Diaconescu

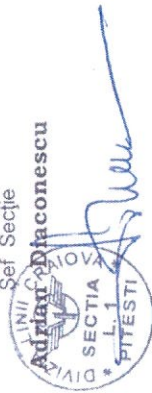

**Situatia punctelor periculoase
pentru perioada 2022/2023**

pe linia 203 Rm. Valcea - Podu Olt (km 292+015 - 367+577)

Nr. crt	Linia	Poz. Km	Intre statiile	Cauza	Natura	Categ.	Paza (culfara)	Responsabil cu supravegherea	Obs.
1	203	295+662-295+862 fir 1	Bujoreni L II A	Podet inundabil km 295+762 - fir 1	1	II	-	Marica C-tin rev. Cale	
2	203	295+662-295+862 fir 2	Bujoreni L III A	Podet inundabil km 295+762 - fir 2	1	II	-	Marica C-tin rev. Cale	
3	203	300+644-300+844 fir2	Bujoreni-Daesti	Eroziune infrastructura pod km 300+744	2	I	-	Ivan Dumitru rev. Cale	LV 30km/h
4	203	306+160-306+210 fir1	Daesti-Calimanesti	Terasament inundabil	1	II	-	Rizea E. rev. cale	
5	203	306+160-306+210 fir2	Daesti-Calimanesti	Terasament inundabil	1	II	-	Rizea E. rev. cale	
6	203	314+500-314+600 fir1	Calimanesti-Cozia	Eroziune terasament	2	II	-	Sandu Nicolae rev. cale	
7	203	314+500-314+600 fir2	Calimanesti-Cozia	Eroziune terasament	2	II	-	Sandu Nicolae rev. cale	
8	203	317+720-317+800 fir I	Calimanesti-Cozia	Podet inundabil km 317+746 -fir I	1	II	-	Sandu Nicolae rev. cale	
9	203	318+400-318+450 fir2	Calimanesti-HM Cozia	Caderi de stanci si grohotis	5	II	-	Sandu Nicolae rev. cale	
10	203	320+160 - 320+600	Calimanesti - Cozia firul I	Zone inundabile cu caderi de grohotis si aluviuni la ploii torentiale	1	I	-	Sandu Nicolae rev. cale	
11	203	Tunel Gura Lotrului 320+835 - 320+999	Cozia - Lotru	Caderi din zidaria boltei	VII	I	-	Sandu Nicolae rev. cale	RV 10 km/h
12	203	321+900-322+020	Cozia-Lotru	Caderi de stanci	5	II	-	Sandu Nicolae rev. cale	
13	203	Tunel Albioara 328+706-328+777	Lotru - Cornet	Fisura portal iesire	VII	I	-	Sima Petre, rev. cale.	LV 30 km/h
14	203	344+400-344+500	Cornet-Caineni	Terasament inundabil	1	II	-	Parvu Dorel rev. cale	
15	203	352+051-352+150	Caineni-Valea Marului	Tunel cu probleme tehnice	7	II	-	Gica Florela, rev. cale	
16	203	355+600-355+700	Caineni-Valea Marului	Caderi de stanci	5	II	-	Gica Florela, rev. cale	
17	203	359+930-360+000	Caineni-Valea Marului	Caderi de stanci	5	II	-	Parvu Dorel rev. cale	
18	203	365+900-366+050	V.Marului-Pd. Olt	Podet inundabil km. 365+995	1	II		Sef.e. Melinte Cornel, rev. cale Ungureanu Gheorghe si Pirvu Dorel	

SEF SECTIE L 3 RM. VALCEA

Ion OLTEANU
Sectia L3
Rm. Valcea
1

SSUC.REG.CF CRAIOVA
DIVIZIA LINII
SSECȚIA L6 CRAIOVA
NR.226/T/8/786/24.08.2023

Nr crt	Linia	Poz km	Între stațiile	Cauza	Natura	Paza (cu/fără)	Categ.	Responsabili cu supravegherea	obs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101	km219+780 km219+930	Balș Robănești	Defecte de tablier	6	fără	I	D3 Balș Ștefan Ghe Stuparu Nicușor	Șef echipa Revizor cale
2	101	Km226+500 Km226+900	Robănești Pielești	Pungă de balast.	3	fără	I	D3 Balș Ștefan Ghe Stuparu Nicușor	Șef echipa Revizor cale
3	101	Km228+950 Km229+050	Robănești Pielești	Pungă de balast	3	fără	I	D3 Balș Ștefan Ghe	Șef echipa
4	101	km229+900 km230+180	Robănești Pielești	Pungă de balast	3	fără	I	D3 Balș Ștefan Ghe Stuparu Nicușor	Șef echipa Revizor cale
5	101	km230+950 km231+100	Robănești Pielești	Alunecare de teren	3	fără	I	D3Bals Ștefan Ghe Stuparu Nicușor	Șef echipa Revizor cale
6	101	Km232+100 km232+200	Robănești Pielești	Pungă de balast	3	fără	I	D3 Balș Ștefan Ghe	Șef echipa Revizor cale

Rodica Fetoiu

Liviu Rata

